

# Endelig tilstandsrapport

Nedklassificering af offentlige veje  
til private fællesveje  
Bigårdsvej 9-23

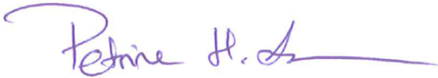


**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

Kulturen til forskel

# Bilag 1

## Tilstandsrapport

<b>Vejnavn Vej nr.</b>	Bigårdsvej 9-23 679 0043-01
<b>Strækning</b>	Fra Bigårdsvej nr. 679 0043 mod vest til matrikel nr. 9fk.
<b>Beskrivelse af vejanlægget</b>	Vejen er en boligvej med græsribat og fortovej på nordsiden, bestående af 2 rækker fliser med 1 række chaussesesten, samt fortovej på sydsiden med 2 rækker fliser og 2*1 række chaussesesten.
<b>Resultat</b>	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Noter</b>	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej  Der ændres på fortovej og indkørsel ved stamvejen.
	Dato 31. august 2023   <b>Underskrift</b>

## Belægninger

### Kørebane:

- |  |                              |                 |         |
|--|------------------------------|-----------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bituminøs belægning:   | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning:  | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej        | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. |                              |                 |         |

### Fortove / kantsten:

- |  |                              |                 |         |
|--|------------------------------|-----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning:  | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej        | Bilag 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning inkl. kantsten:                            | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. |                              |                 |         |

## Afvanding

- |  |                              |                 |           |
|--|------------------------------|-----------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Brønde:  | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / Nej | Bilag 4.1 |
| <input type="checkbox"/> Ledninger:          | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej        | Bilag 4.2 |
| <input type="checkbox"/> Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej        | Bilag 4.3 |

## Belysning

- |  |                              |                  |         |
|--|------------------------------|------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Omfattet af overdragelsen:   | Ja- / <u>Nej</u> |         |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder:            | Er der leasingaftale:        | Ja / Nej         |         |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder:            | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej         | Bilag 5 |

## Vejens udstyr mv.

- |  |                              |                 |         |
|--|------------------------------|-----------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.: |                              |                 |         |
|  | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / Nej | Bilag 6 |

## Bygværker med spændvidde større end 2 m

- |  |                              |          |  |
|--|------------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Omfattet af overdragelsen:   | Ja / Nej |  |
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej |  |

## Øvrige forhold

- |  |   |                  |  |
|--|---|------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bevoksning m.v.: | Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: | Ja- / <u>Nej</u> |  |
|--|---|------------------|--|

# Bilag 2

## Eftersyn: Bituminøse belægninger

<b>Vejnavn</b>	Bigårdsvej 9-23
<b>Strækning</b>	Fra Bigårdsvej nr. 679 0043 mod vest til matrikel nr. 9fk.
<b>Vejnr.</b>	679 0043-01

<p><b>Egnethed for nedklassificering:</b></p> <p>Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: <b>80,47 %</b></p> <p>Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p><b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b></p> <p>Asfalt lappes ved nr. 23.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p>
---

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>			
Vejens længde:	111	meter inkl. 10 meter vendeplads	
Vejens bredde:	5,1	meter, 11 meter ved vendeplads.	
Vejens areal:	625,1	kvadratmeter	
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	2014		
(Evt. henvisning til tegning/bilag)			

<b>Klassificering i forhold til trafikbelastning:</b>	
Trafikklasse	
<input type="checkbox"/> T0:	Fortove og cykelstier
<input checked="" type="checkbox"/> T1:	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn
<input type="checkbox"/> T2 <sub>let</sub> :	1 – 10 lastbiler på vejen pr. døgn
<input type="checkbox"/> T2 <sub>tung</sub> :	11 – 75 lastbiler på vejen pr. døgn

De i nedenstående skema anførte vurderinger udføres jf. vejreglen: Vedligehold af færdselsarealet.

Skadestype	Bedømmelse
------------	------------

	Hvad registreres?	Skadens omfang	Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
--	-------------------	----------------	--------------	----------------

		Abs. mål	%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner der er bredere end 0,5 cm	0,3 m	0,2703% af vejens længde	2	0,5406
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0,5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	m	% af vejens længde	1,5	
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	14	
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	18	
Slaghuller	Samlet areal af slaghuller	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	30	
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0,5 m <sup>2</sup>	0,0799 % af vejens areal	17	1,3598
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	m	% af vejens længde	1	
Udtørring (stentab)	Udtørring $\geq 70$ % eller omfattende stentab	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	5	
Lapper – pletvise	Samlet areal af lapper	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	8	
Andre lapper (3)	Samlet areal af lapper	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	1	

	Skadessum total (5)	0,5406
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)	0,5406

(1): Inkluderer lunke ved rendestensriste

(2): Dvs. at hvis der er sporkørt i begge hjulspor i begge retninger på hele strækningen, er den samlede længde = 4 x vejens længde

(3): Kantforstærkning, ledningsgrave m.m.

(4): Skadesgrad er produktet af skadens omfang i % gange tilhørende skadesfaktor

(5): Skadessum total er summen af skadesgrader for alle skadestyper

(6): Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger beregnes på samme måde som skadessum total, men hvor skadesfaktoren for slaghuller ændres fra 30 til 8 og skadesfaktoren for afskalninger ændres fra 18 til 8.

# Bilag 3

## Eftersyn: Sten- og flisebelægninger

<b>Vejnavn</b>	Bigårdsvej 9-23
<b>Strækning</b>	Fra Bigårdsvej nr. 679 0043 mod vest til matrikel nr. 9fk.
<b>Vejnr.</b>	679 0043-01

### Egnethed for nedklassificering:

Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

Efter møde med lodsejere er det aftalt at fortovet udskiftes samt 4 kantsten udskiftes.

Asfaltrampe/kantsten sænkes ved 19a.

Fortovet ved stamvejen rettes, således der ikke står vand i indkørslen fra stamvejen.

# Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

De i nedenstående skema anførte vurderinger udføres jf. vejreglen Vedligehold af færdselsarealet.

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b> 15.6.23	<b>Initialer:</b> PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> Videoptagelse <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/> _____	

Skadestyper	Bedømmelse (1)	Bemærkninger
-------------	----------------	--------------

	Alvorlighed	Omfang	Krav	
--	-------------	--------	------	--

		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	lbm		Må ikke forekomme	Udbedres inden nedklassificering
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m <sup>2</sup>		Max. 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk	<1	Max. 25 %	Udskiftes inden nedklassificering
Afskalninger	Alle	Stk		Max. 10 %	Udskiftes inden nedklassificering
Manglende sten og fliser	Alle	stk		Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m <sup>2</sup>		Max. 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	stk		Må ikke forekomme	Udskiftes inden nedklassificering
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	m		Må ikke forekomme	Udskiftes inden nedklassificering
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m		Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	stk		Skal kunne afvande	

## Noter:

4 defekte kantsten udskiftes. Fortovet renoveres med 30\*30 colocsten.

- (1): Omfanget af skader opgøres i absolut mål, og hvor dette er relevant tillige i % jf. vejreglen.
- (2): Defekte kantsten vurderes i forhold til skadens alvorlighed jf. vejreglen og nedenstående vejledningen.
- (3): Forskydning mellem to kantsten
- (4): Hvor kantstenen er en del af afvandingen gælder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha).



# Bilag 4.1

## Eftersyn: Afvanding – brønde

<b>Vejnavn</b>	Bigårdsvej 9-23
<b>Strækning</b>	Fra Bigårdsvej nr. 679 0043 mod vest til matrikel nr. 9fk.
<b>Vejnr.</b>	679 0043-01

### Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

Der stilles en garanti på vejbrønde og stikledninger af Holstebro Kommune på 10 år. Dvs. hvis brønd eller stikledning bliver defekte inden for 10 år efter nedklassificeringsdatoen udfører Holstebro Kommune arbejdet for Holstebro Kommunes regning. Ved misligholdelse af brønde og stikledning bortfalder garantien. Misligholdelse kan være manglende tømning af sandfang.

# Vejbrønde

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvi sning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>			Bemærkning:
	Materiale:	Tilstand (1):	
Rist		<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
		<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
		<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input checked="" type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
(1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag.			

<b>Noter:</b>
---------------

# Hovedbrønde

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvisning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>	Materiale:	Tilstand (1):	Bemærkning:
Dæksel	<input type="checkbox"/> Jern	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
(1): Hvor forskellige brønde inden for berørte område har forskellige tilstande, må det på supplerende bilag beskrives, hvilke, der er tilstand a, b eller c.			

<b>Noter:</b>
Ikke omfattet af nedklassificering. Vestforsyning ejer hovedbrønde og hovedledninger.

# Bilag 4.2

## Eftersyn: Afvanding – ledninger

<b>Vejnavn</b>	Bigårdsvej 9-23
<b>Strækning</b>	Fra Bigårdsvej nr. 679 0043 mod vest til matrikel nr. 9fk.
<b>Vejnr.</b>	679 0043-01

<b>Egnethed for nedklassificering:</b>		
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b>		

# Ledninger

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvielse til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>			Bemærkning:
	Materiale:	Tilstand (1):	
Stikledning:	<input type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton:	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Hovedledning/	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	Drænledning:	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
(1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag.			

<b>Noter:</b>
Afledes overfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Hovedledning ejes af Vestforsyning.

# Bilag 4.3

## Eftersyn: Afvanding – rabatter og grøfter

<b>Vejnavn</b>	Bigårdsvej 9-23
<b>Strækning</b>	Fra Bigårdsvej nr. 679 0043 mod vest til matrikel nr. 9fk.
<b>Vejnr.</b>	679 0043-01

<b>Egnethed for nedklassificering:</b>		
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>		

# Rabat/trug og grøfter

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvisning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>		Bemærkning:
	Tilstand:	
Rabat/trug:	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	

<b>Noter:</b>
---------------

# Bilag 5

## Eftersyn: Belysning

<b>Vejnavn</b>	Bigårdsvej 9-23
<b>Strækning</b>	Fra Bigårdsvej nr. 679 0043 mod vest til matrikel nr. 9fk.
<b>Vejnr.</b>	679 0043-01

**Noter:**

Ikke relevant da gadelyset ikke overdrages i forbindelse med nedklassificering af vejen.



# Bilag 6

## Eftersyn: Vejens udstyr

<b>Vejnavn</b>	Bigårdsvej 9-23
<b>Strækning</b>	Fra Bigårdsvej nr. 679 0043 mod vest til matrikel nr. 9fk.
<b>Vejnr.</b>	679 0043-01

### Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

Der er et husnummer skilt med stander. Skiltet og stander er i en ok stand.

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af element:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvisning til tegning/bilag:

Tilstand:	Omfang (%):	Bem.:
<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	_____	skilt og stander _____
<input type="checkbox"/> (b) Funktionsduelig	_____	_____
<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	_____	_____

<b>Noter:</b>
I forhold til vejens udstyr, er der 1 husnummerskilt. Skilt og stander er af ældre dato, men gode som nye.

# Teknik og Miljø

Kirkestræde 11

7500 Holstebro

Tlf. 9611 7555

E-mail: [tm@holstebro.dk](mailto:tm@holstebro.dk)



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE